


Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu

Popis zboží/obrázky produktu

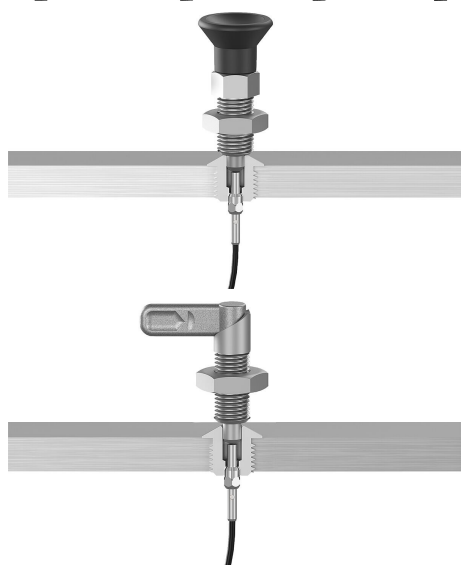

Popis

Popis výrobku:

Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.

U polohovacích pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Ten umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru nebo ne.

Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.

Materiál:

Polohovací pouzdro ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Snímač nerezová ocel.

Upínací matice mosaz.

Provedení:

Polohovací pouzdro:

ocel, vytvrzená a bryněrovaná.

Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.

Snímač, bez povrchové úpravy.

Upínací matice, poniklovaná.

Upozornění:

Nastaveno na přídržné prvky K0638.

Snímač stavu a upínací matice se dodávají demontované.

Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.

Technické údaje:

Indukční snímač:

Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)

Provozní napětí: 10 - 30 V DC

Provozní proud: <100 mA

Spínací vzdálenost: 1 mm

Spínací frekvence: <3500 Hz

Odolnost vůči zkratu: ano

Ochrana vůči přepólování: ano

Třída ochrany: IP 67

Druh připojení: 2 m PVC kabel

Teplotní rozsah: -25° C - +70° C

Schválení: CE, c-UL-us, EAC

Použití:

Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládaní. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě.

Například při úpravě formátu balicího stroje.



Montáž:

Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsán v montážním návodu.

Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu

Popis zboží/obrázky produktu

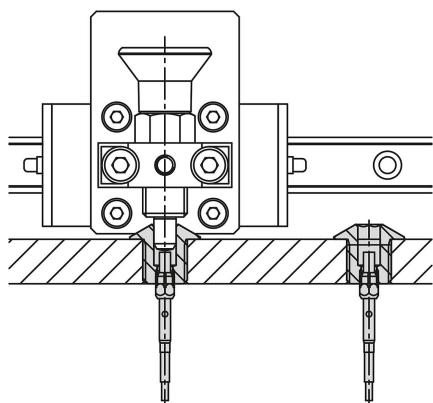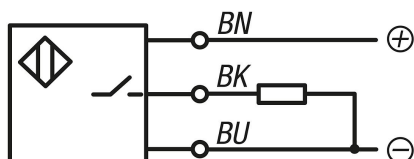

Bezpečnost:

Polohovací pouzdra se snímačem stavu nejsou vhodná k zajišťování osob.

Odkaz na výkres:

Provedení A: závit, průchozí

Provedení B: se závitem a nákrůžkem

Provedení C: se závitem a s náběhovým kuželem

Provedení D: hladké


1) LED

BN = hnědá

BK = černá

BU = modrá

Výkresy

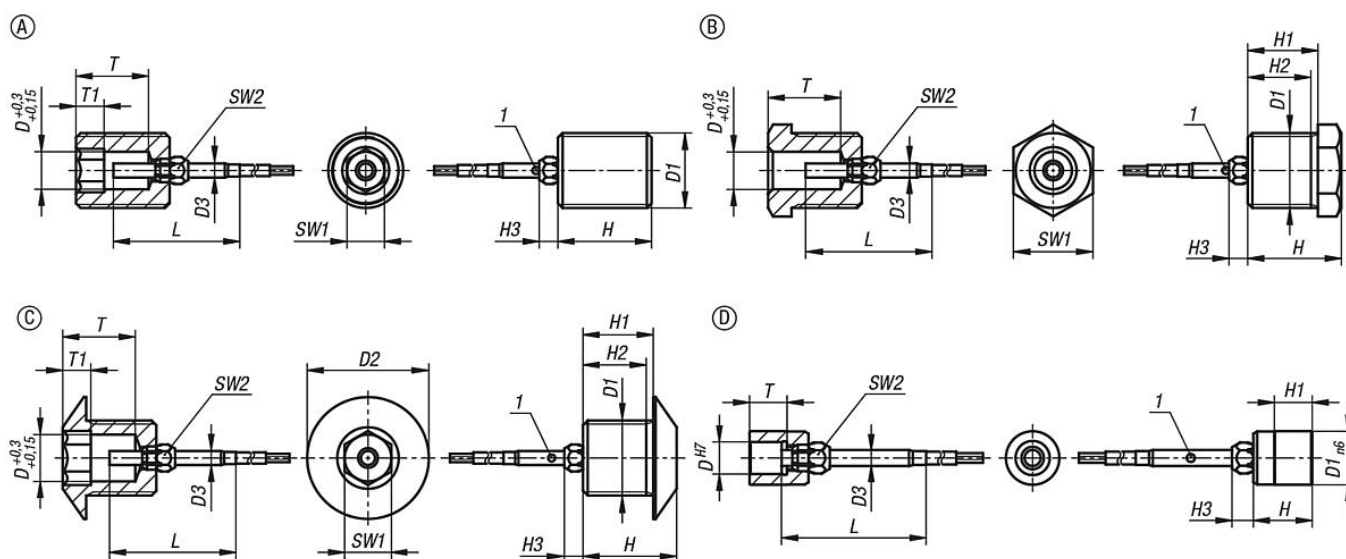

Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu

Přehled zboží

Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu

Objednací číslo	Provedení	Typ provedení	Materiál základní těleso	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	L	T	T1	SW1	SW2
K1839.1031011	A	závit, průchozí	ocel	3	M10x1	-	3	12	-	-	4	27	7	4	3	5
K1839.1041011	A	závit, průchozí	ocel	4	M10x1	-	3	12	-	-	4	27	7	4	4	5
K1839.1051211	A	závit, průchozí	ocel	5	M12x1,5	-	3	15	-	-	4	27	11	4	5	5
K1839.1061211	A	závit, průchozí	ocel	6	M12x1,5	-	3	15	-	-	4	27	11	4	6	5
K1839.1081611	A	závit, průchozí	ocel	8	M16x1,5	-	3	20	-	-	4	27	15,5	6	8	5
K1839.1101611	A	závit, průchozí	ocel	10	M16x1,5	-	3	20	-	-	4	27	15,5	6	10	5
K1839.1122011	A	závit, průchozí	ocel	12	M20x1,5	-	3	25	-	-	4	27	19	6	12	5
K1839.1162411	A	závit, průchozí	ocel	16	M24x2	-	3	32	-	-	4	27	25	8	16	5
K1839.11031011	A	závit, průchozí	nerezová ocel	3	M10x1	-	3	12	-	-	4	27	7	4	3	5
K1839.11041011	A	závit, průchozí	nerezová ocel	4	M10x1	-	3	12	-	-	4	27	7	4	4	5
K1839.11051211	A	závit, průchozí	nerezová ocel	5	M12x1,5	-	3	15	-	-	4	27	11	4	5	5
K1839.11061211	A	závit, průchozí	nerezová ocel	6	M12x1,5	-	3	15	-	-	4	27	11	4	6	5
K1839.11081611	A	závit, průchozí	nerezová ocel	8	M16x1,5	-	3	20	-	-	4	27	15,5	6	8	5
K1839.11101611	A	závit, průchozí	nerezová ocel	10	M16x1,5	-	3	20	-	-	4	27	15,5	6	10	5
K1839.11122011	A	závit, průchozí	nerezová ocel	12	M20x1,5	-	3	25	-	-	4	27	19	6	12	5
K1839.11162411	A	závit, průchozí	nerezová ocel	16	M24x2	-	3	32	-	-	4	27	25	8	16	5
K1839.2031011	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	3	M10x1	-	3	15	12	10,5	4	27	7	-	11	5
K1839.2041011	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	4	M10x1	-	3	15	12	10,5	4	27	7	-	11	5
K1839.2051211	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	5	M12x1,5	-	3	15	12	10,5	4	27	11	-	13	5
K1839.2061211	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	6	M12x1,5	-	3	15	12	10,5	4	27	11	-	13	5
K1839.2081611	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	8	M16x1,5	-	3	20	15	13,5	4	27	15,5	-	17	5
K1839.2101611	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	10	M16x1,5	-	3	20	15	13,5	4	27	15,5	-	17	5
K1839.2122011	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	12	M20x1,5	-	3	25	20	18,5	4	27	19	-	22	5
K1839.2162411	B	se závitěm a nákrůžkem	ocel	16	M24x2	-	3	32	27	25,5	4	27	25	-	27	5
K1839.12031011	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	3	M10x1	-	3	15	12	10,5	4	27	7	-	11	5
K1839.12041011	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	4	M10x1	-	3	15	12	10,5	4	27	7	-	11	5
K1839.12051211	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	5	M12x1,5	-	3	15	12	10,5	4	27	11	-	13	5
K1839.12061211	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	6	M12x1,5	-	3	15	12	10,5	4	27	11	-	13	5
K1839.12081611	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	8	M16x1,5	-	3	20	15	13,5	4	27	15,5	-	17	5
K1839.12101611	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	10	M16x1,5	-	3	20	15	13,5	4	27	15,5	-	17	5
K1839.12122011	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	12	M20x1,5	-	3	25	20	18,5	4	27	19	-	22	5
K1839.12162411	B	se závitěm a nákrůžkem	nerezová ocel	16	M24x2	-	3	32	27	25,5	4	27	25	-	27	5
K1839.3041211	C	se závitěm a náběhovým kuželem	ocel	4	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	4	5
K1839.3051211	C	se závitěm a náběhovým kuželem	ocel	5	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	5	5
K1839.3061211	C	se závitěm a náběhovým kuželem	ocel	6	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	6	5
K1839.3081611	C	se závitěm a náběhovým kuželem	ocel	8	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	6	8	5
K1839.3101611	C	se závitěm a náběhovým kuželem	ocel	10	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	6	10	5
K1839.13041211	C	se závitěm a náběhovým kuželem	nerezová ocel	4	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	4	5
K1839.13051211	C	se závitěm a náběhovým kuželem	nerezová ocel	5	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	5	5
K1839.13061211	C	se závitěm a náběhovým kuželem	nerezová ocel	6	M12x1,5	19	3	16	12	10,5	4	27	11	4	6	5
K1839.13081611	C	se závitěm a náběhovým kuželem	nerezová ocel	8	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	6	8	5
K1839.13101611	C	se závitěm a náběhovým kuželem	nerezová ocel	10	M16x1,5	26	3	20	15	13,5	4	27	15,5	6	10	5
K1839.4030891	D	hladké	ocel	3	8	-	3	10	6	-	4	27	5	-	-	5
K1839.4040891	D	hladké	ocel	4	8	-	3	10	6	-	4	27	5	-	-	5
K1839.4050891	D	hladké	ocel	5	8	-	3	10	6	-	4	27	6	-	-	5
K1839.4061091	D	hladké	ocel	6	10	-	3	11	7	-	4	27	7	-	-	5
K1839.4081391	D	hladké	ocel	8	13,5	-	3	14	9,5	-	4	27	9,5	-	-	5
K1839.4101791	D	hladké	ocel	10	17	-	3	16	11,5	-	4	27	11,5	-	-	5
K1839.14030891	D	hladké	nerezová ocel	3	8	-	3	10	6	-	4	27	5	-	-	5
K1839.14040891	D	hladké	nerezová ocel	4	8	-	3	10	6	-	4	27	5	-	-	5
K1839.14050891	D	hladké	nerezová ocel	5	8	-	3	10	6	-	4	27	6	-	-	5
K1839.14061091	D	hladké	nerezová ocel	6	10	-	3	11	7	-	4	27	7	-	-	5
K1839.14081391	D	hladké	nerezová ocel	8	13,5	-	3	14	9,5	-	4	27	9,5	-	-	5
K1839.14101791	D	hladké	nerezová ocel	10	17	-	3	16	11,5	-	4	27	11,5	-	-	5

